

PROCÉDURE REF# A-IND-033

Significations des codes d'erreur 2014 et plus


Erreur: C ENROB AR

Causes possibles:

Bobine de la valve d'enrobage arrière pour la rotation horaire défectueuse ou mal branchée.

Solutions:

Vérifier le branchement de la bobine de la valve d'enrobage arrière. Remplacer la bobine de la valve d'enrobage arrière.

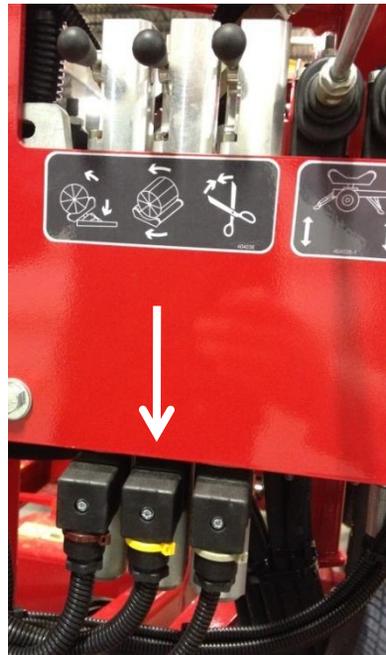


Erreur: C ENROB AV

Causes possibles:

Bobine de la valve d'enrobage pour la rotation antihoraire défectueuse ou mal branchée.

Solutions:

Vérifier le branchement de la bobine de la valve d'enrobage. Remplacer la bobine de la valve d'enrobage.

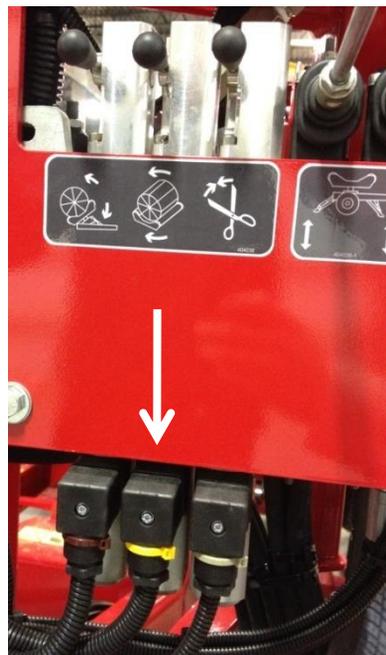

PROCÉDURE REF# A-IND-033

Significations des codes d'erreur 2014 et plus


Erreur: C DESCH AV

Causes possibles:

Bobine de la valve de déchargement
(montée) défectueuse ou mal
branchée.

Solutions:

Vérifier le branchement de la bobine
de la valve de déchargement
(montée). Remplacer la bobine de la
valve de déchargement (montée).

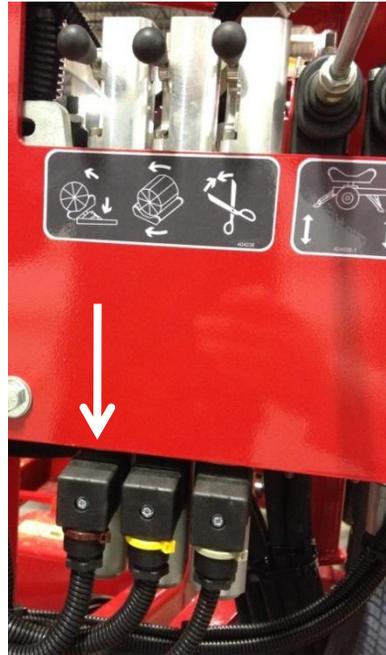


Erreur: C DESCH AR

Causes possibles:

Bobine de la valve de
déchargement (descente)
défectueuse ou mal branchée.

Solutions:

Vérifier le branchement de la
bobine de la valve de
déchargement (descente).
Remplacer la bobine de la valve
de déchargement (descente).

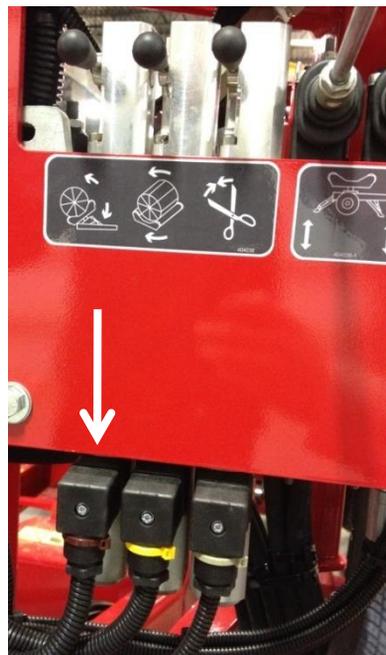

PROCÉDURE REF# A-IND-033

Significations des codes d'erreur 2014 et plus


Erreur: C OUVR CUT

Causes possibles:

Bobine de la valve pour ouvrir le coupe-plastique défectueuse ou mal branchée.

Solutions:

Vérifier le branchement de la bobine de la valve pour ouvrir le coupe-plastique. Remplacer la bobine de la valve pour ouvrir le coupe-plastique.

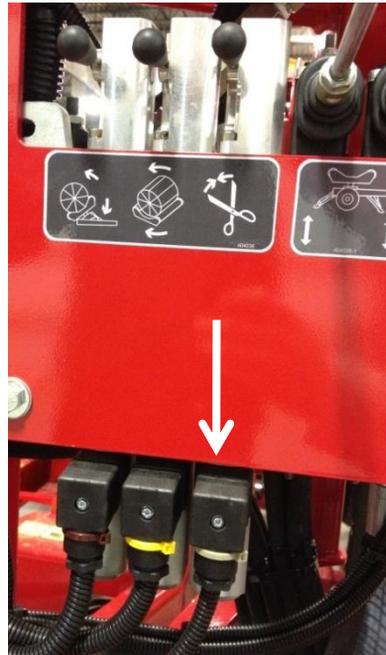


Erreur: C FERM CUT

Causes possibles:

Bobine de la valve pour fermer le coupe-plastique défectueuse ou mal branchée.

Solutions:

Vérifier le branchement de la bobine de la valve pour fermer le coupe-plastique. Remplacer la bobine de la valve pour fermer le coupe-plastique.

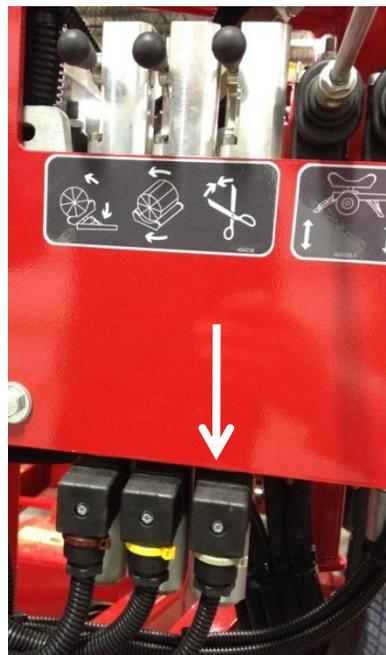

PROCÉDURE REF# A-IND-033

Significations des codes d'erreur 2014 et plus


Erreur: COIL PROP

Causes possibles:

Bobine de la valve proportionnelle
défectueuse ou mal branchée.

Solutions:

Vérifier le branchement de la bobine de
la valve proportionnelle. Remplacer la
bobine de la valve proportionnelle.

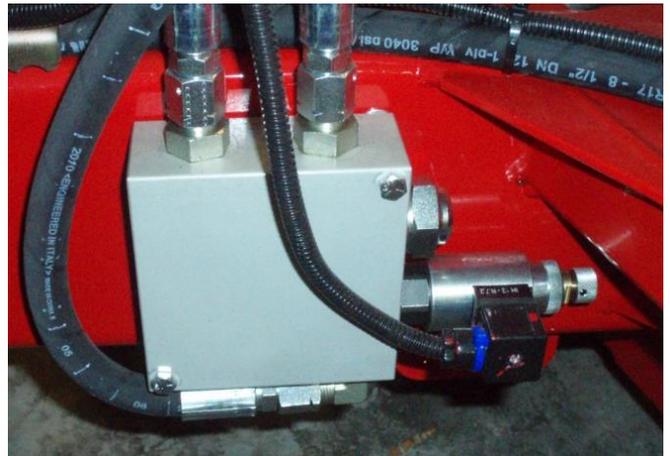

PROCÉDURE REF# A-IND-033

Significations des codes d'erreur 2014 et plus

Erreur: MT FT PAS

Causes possibles:

Le robinet d'essence est fermé/ le réservoir à essence est vide/ le niveau d'huile est bas/ la bougie est encrassée ou défectueuse/ le moteur est noyé parce que le robinet d'essence n'a pas été fermé la veille ou pendant le transport/ le fusible dans le boîtier de la clé Honda est brûlé.

Solutions:

Ouvrir le robinet d'essence/ mettre de l'essence dans le réservoir/ ajouter de l'huile à moteur/ nettoyer la bougie ou la remplacer/ enlever la bougie et l'assécher, assécher le cylindre en activant le démarreur, replacer la bougie/ remplacer le fusible.



Erreur: ROT MV COT

Causes possibles:

Rotation de la table pivotante dans le mauvais sens : tuyaux hydrauliques ou fils inversés.

Solutions:

Replacer les tuyaux hydrauliques ou les fils dans le bon sens.

PROCÉDURE REF# A-IND-033

Significations des codes d'erreur 2014 et plus

Erreur: PROX ZERO

Causes possibles:

Capteur de point zéro défectueux, mal ajusté ou mal branché.

Solutions:

Vérifier le branchement du capteur de point zéro et son ajustement. Remplacer le capteur de point zéro (# 315036). Vous pouvez aussi utiliser le capteur du détecteur de plastique pour vous dépanner.

