ERREUR #029 Problème avec HYD_PRESS (capteur de pression hydraulique)

Le capteur de pression hydraulique envoie le signal que le coupe plastique est à la fin de sa course. Ainsi, le cerceau peut prendre la position de son capteur LH/RH.

Cette erreur signifie que la pression de fin de cours n'est pas atteinte, vérifier les fuites d'huile et le fonctionnement du spool de la valve.

Si vous n'avez pas de fuites dans le système, votre capteur peut être en défaut. Inspecter le capteur, le filage et les connecteurs. Faite les ajustements et remplacer le capteur au Besoin.

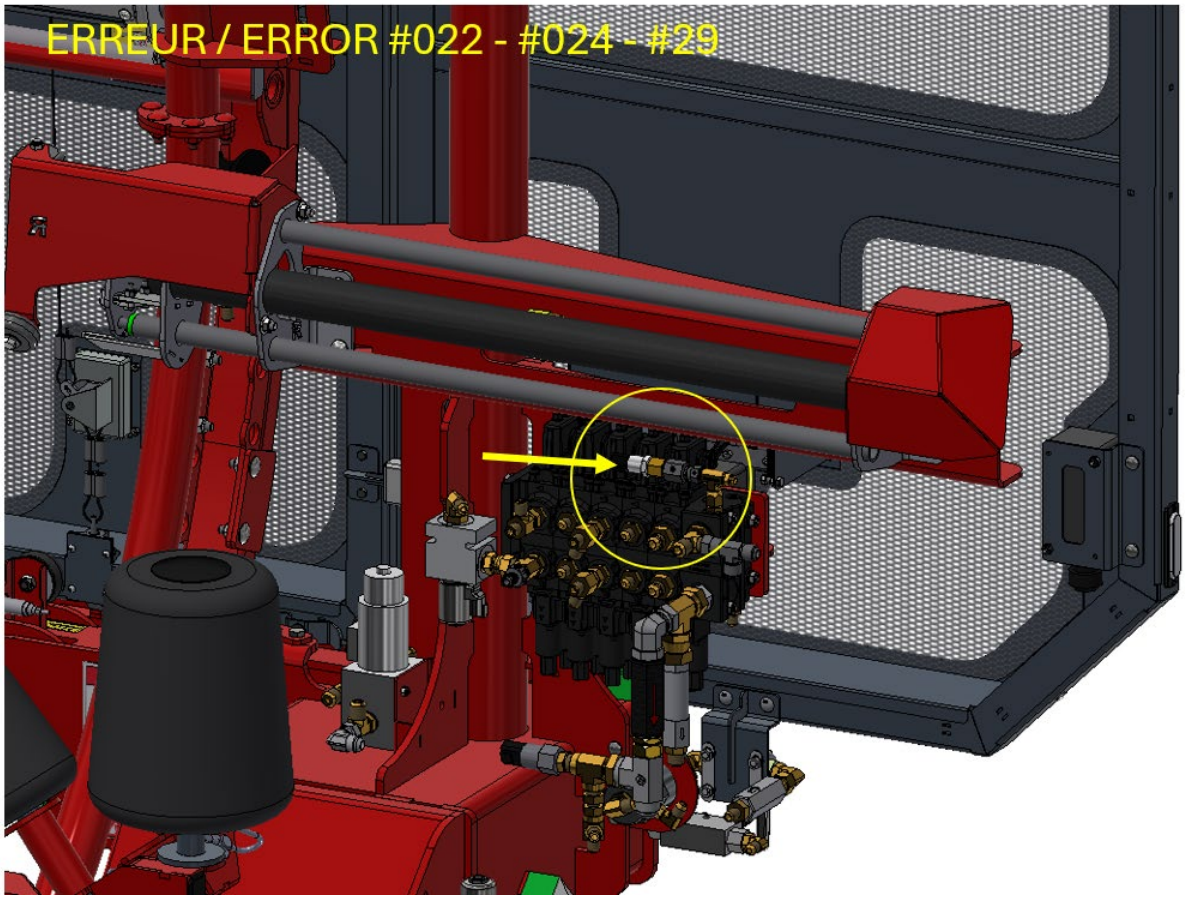

DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :
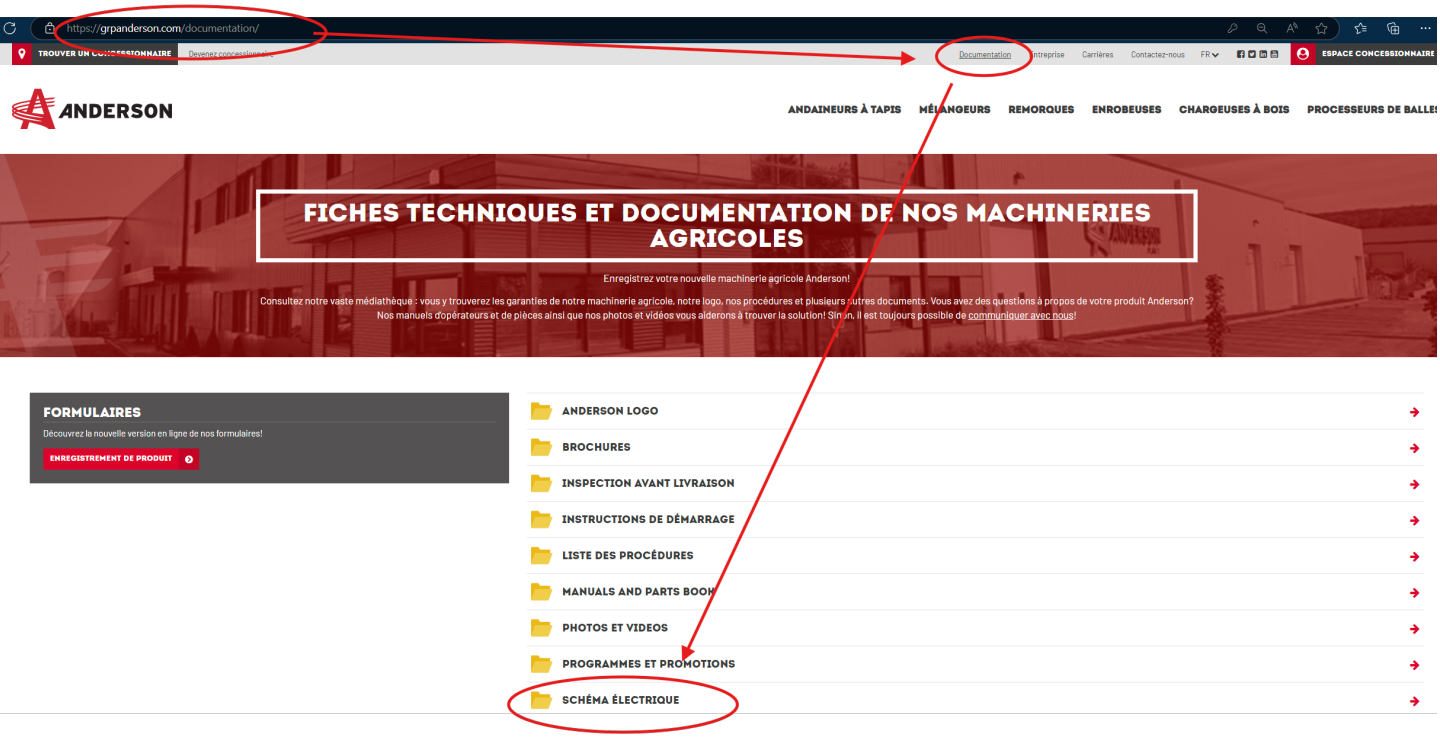
1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660