ERREUR #040 PROBÈME DE CONNEXION ENTRE MC050-CIP31 ET LE STOPPEUR DE PÔLE

Cette valve sert à empêcher de refermer la pôle si le bras de chargement n'est pas complètement remonté, ce qui permet d'éviter une collision entre le bras et la pôle.

Si vous avez un problème électrique, votre pôle s'ouvrira mais ne se fermera pas. (Si votre pôle bouge librement, il pourrait s'agir d'un problème hydraulique.)
Inspectez la pin 31 du contrôleur, suivez le câblage à la bobine de la valve. Si le connecteur et le fil semblent bons, remplacez la bobine si nécessaire.

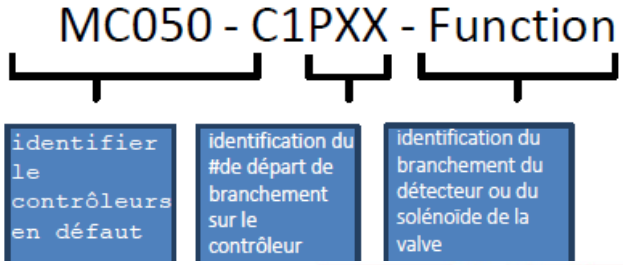

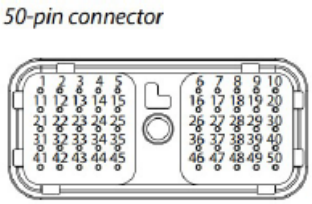

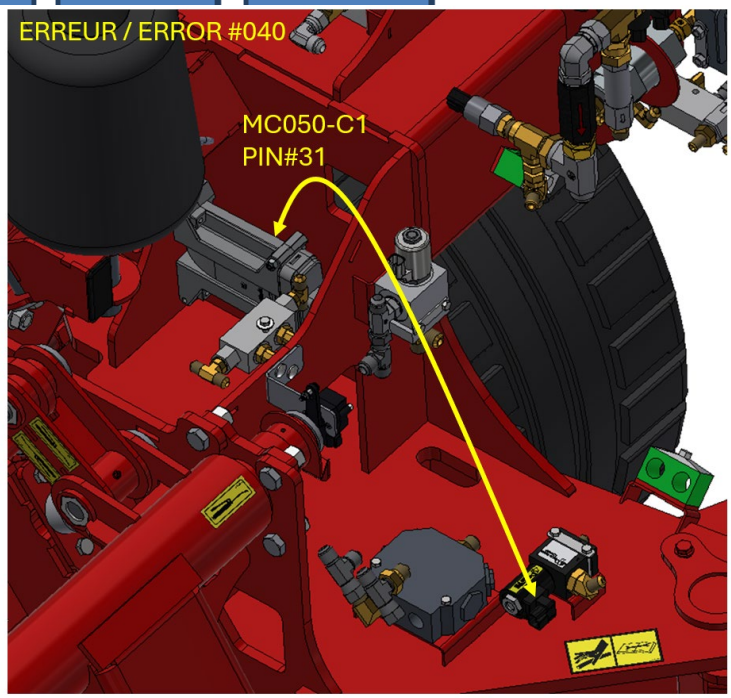

DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :
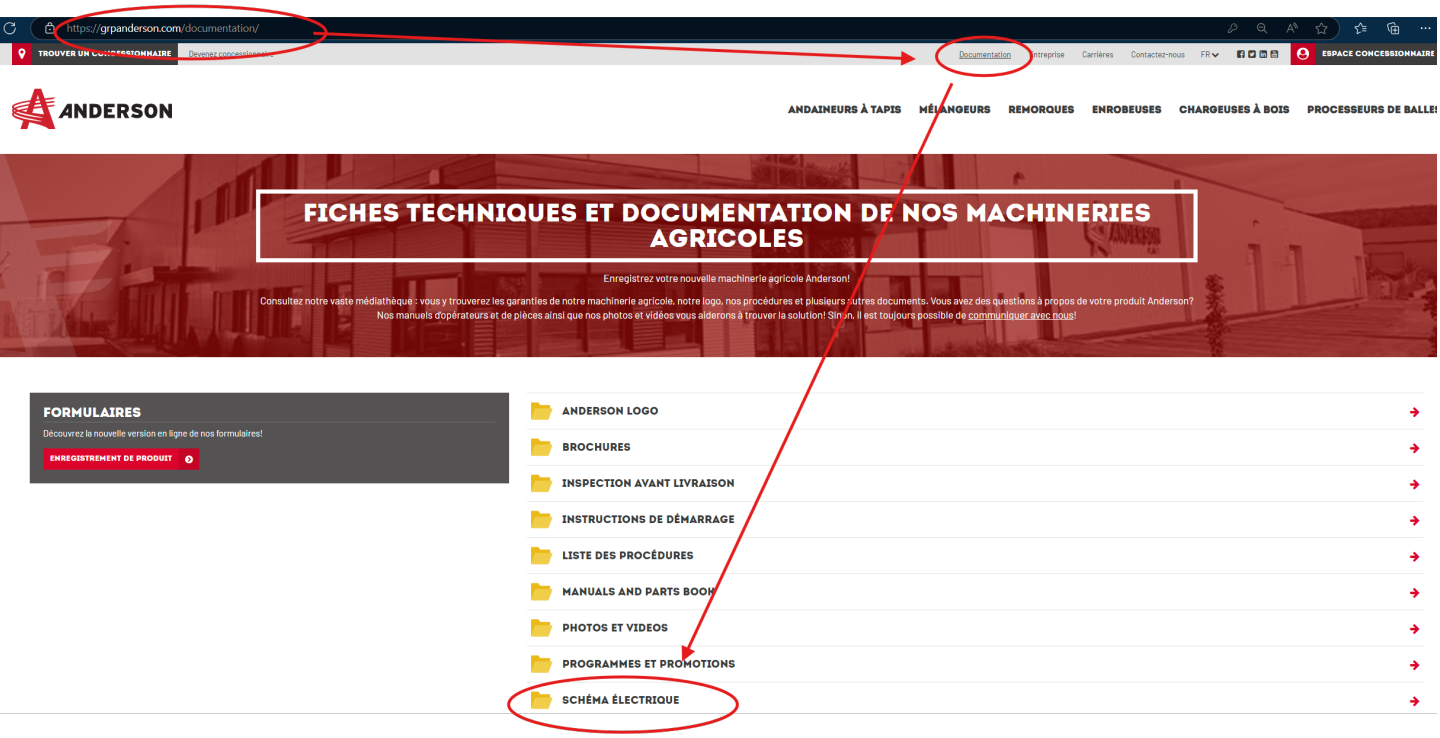
1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660