ERREUR 048- COURT-CIRCUIT ENTRE LE MC050-C1P38 ET LA VALVE DE ROTATION DU CERCEAU '«DANS LE SENS ANTI-HORAIRE»

ERREUR 049- CIRCUIT OUVERT ENTRE LE MC050-C1P38 ET LA VALVE DE ROTATION DU CERCEAU « DANS LE SENS ANTI-HORAIRE »

- 1. Inspectez le fil en commençant par la pine #38 du contrôleur MC050 et suivez-le jusqu'au solénoïde situé sur la valve, comme indiqué ci-dessous. Si le fil est bon, le solénoïde peut être endommagé.

-2. Pour vérifier si le solénoïde est défectueux, vous pouvez échanger le solénoïde de la même section de valve. Si votre erreur disparaît mais qu'une nouvelle apparaît, alors le solénoïde est défectueux et doit être remplacé.

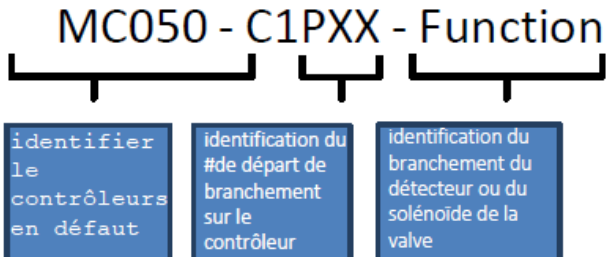

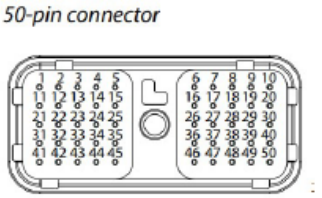

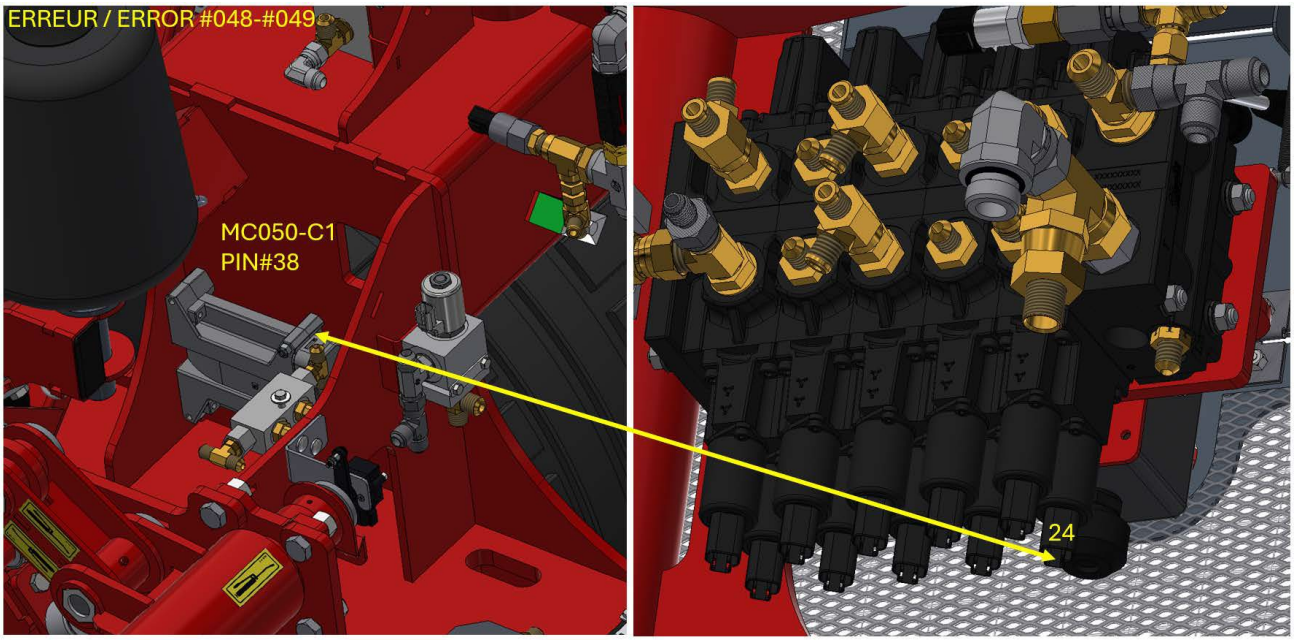

DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :
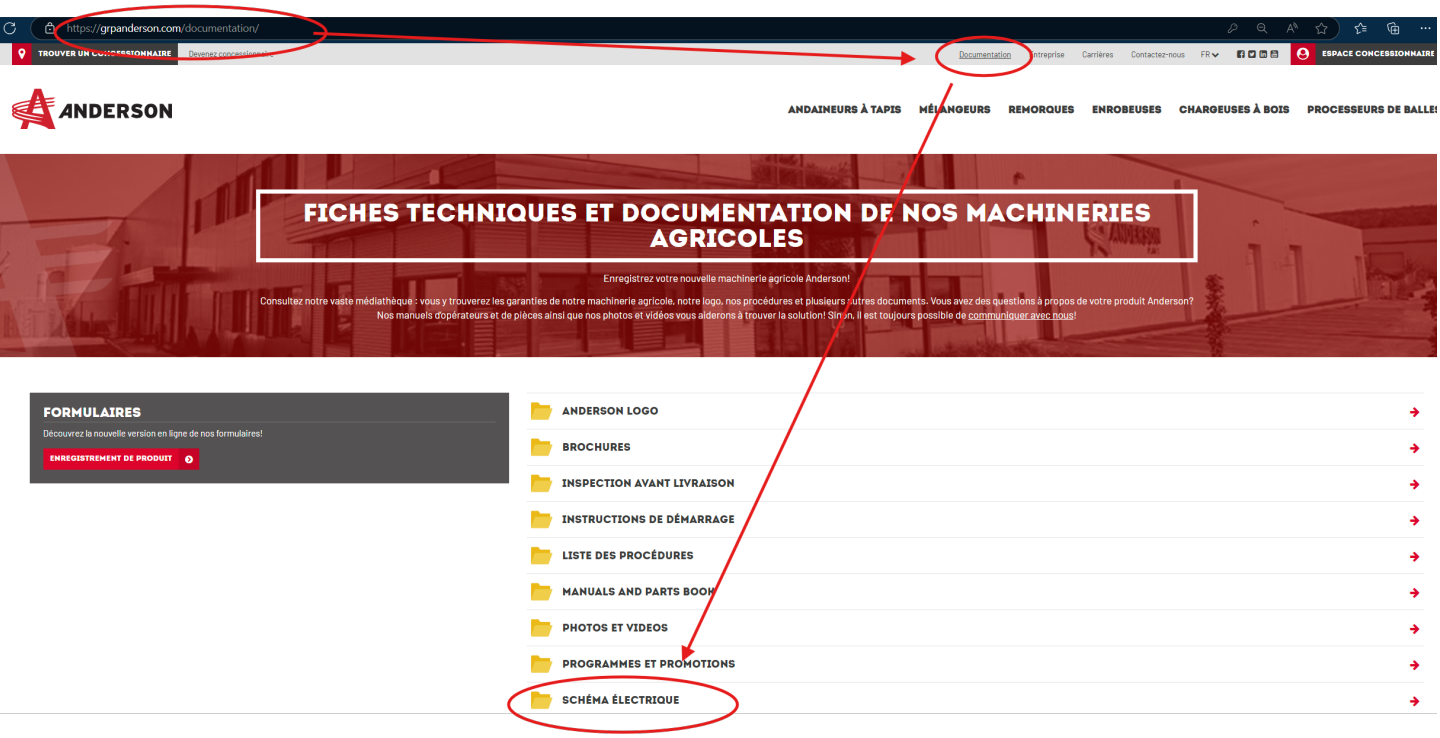
1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660