ERREUR #64 -COURT-CIRCUIT ENTRE LE MC050-C1P46 ET LA SECTION DE BOBINE COUPE PLASTIQUE EN RÉTRACTION

ERREUR #65 -CIRCUIT OUVERT ENTRE LE MC050-C1P46 ET LA SECTION DE BOBINE COUPE PLASTIQUE EN RÉTRACTION

- 1. Inspectez le fil en commençant par la pin #46 du contrôleur MC050 et suivez-le jusqu'au solénoïde situé sur la valve, comme indiqué ci-dessous. Si le fil est bon, le solénoïde peut être endommagé.

2. Pour vérifier si le solénoïde est défectueux, vous pouvez échanger le solénoïde de la même section de valve. Si votre erreur disparaît mais qu'une nouvelle apparaît, alors le solénoïde est défectueux et doit être remplacé.

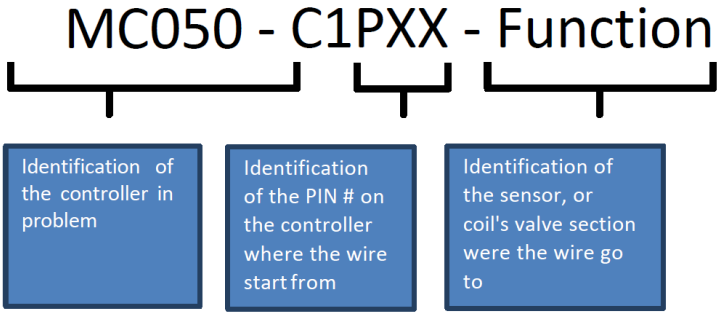

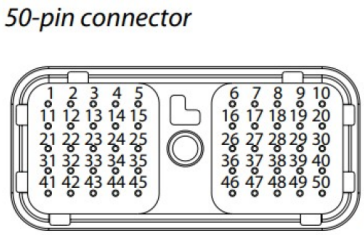

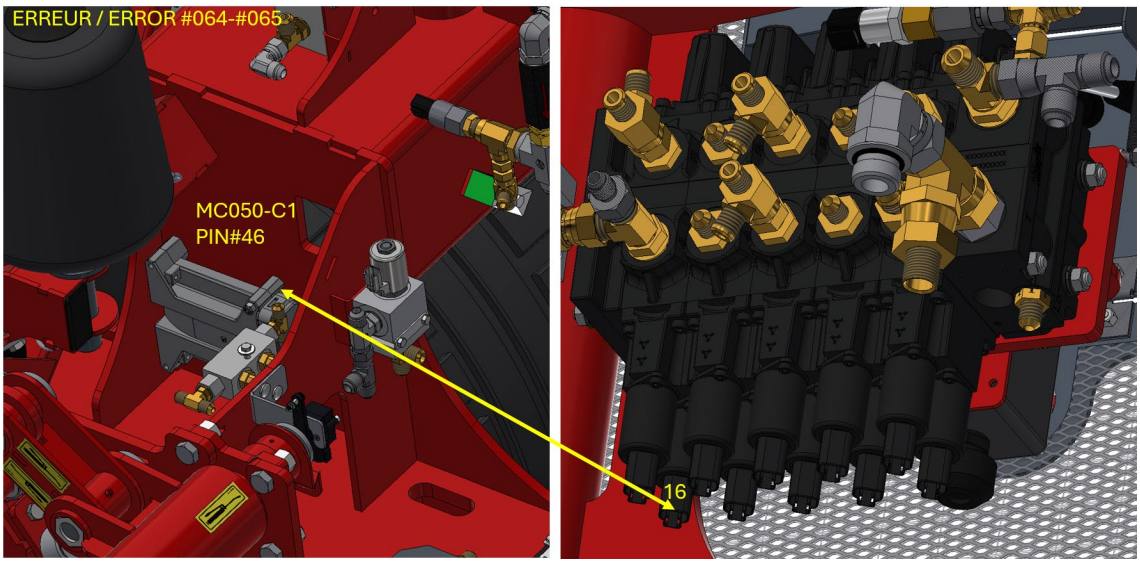

DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :
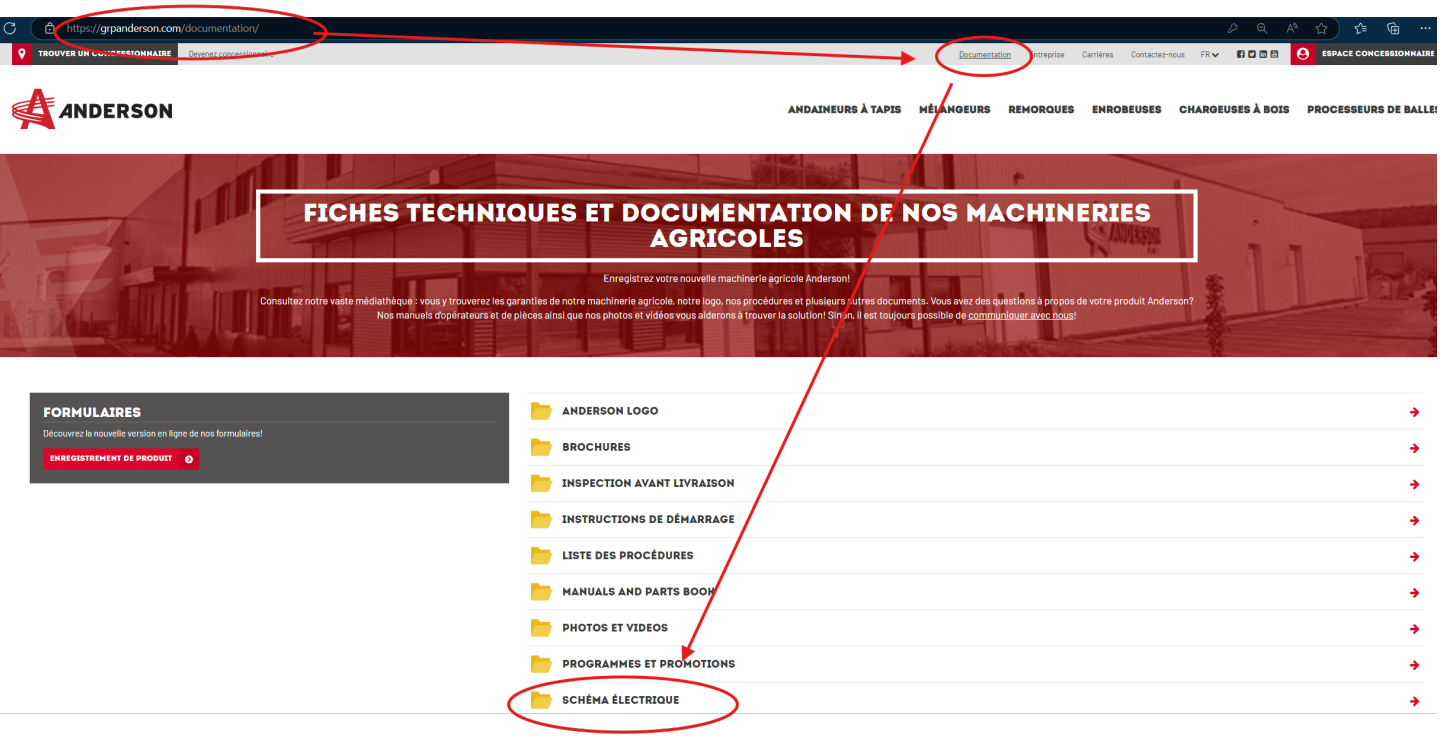
1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660