


BRANCHEMENT FIL NOIR DÉMARREUR

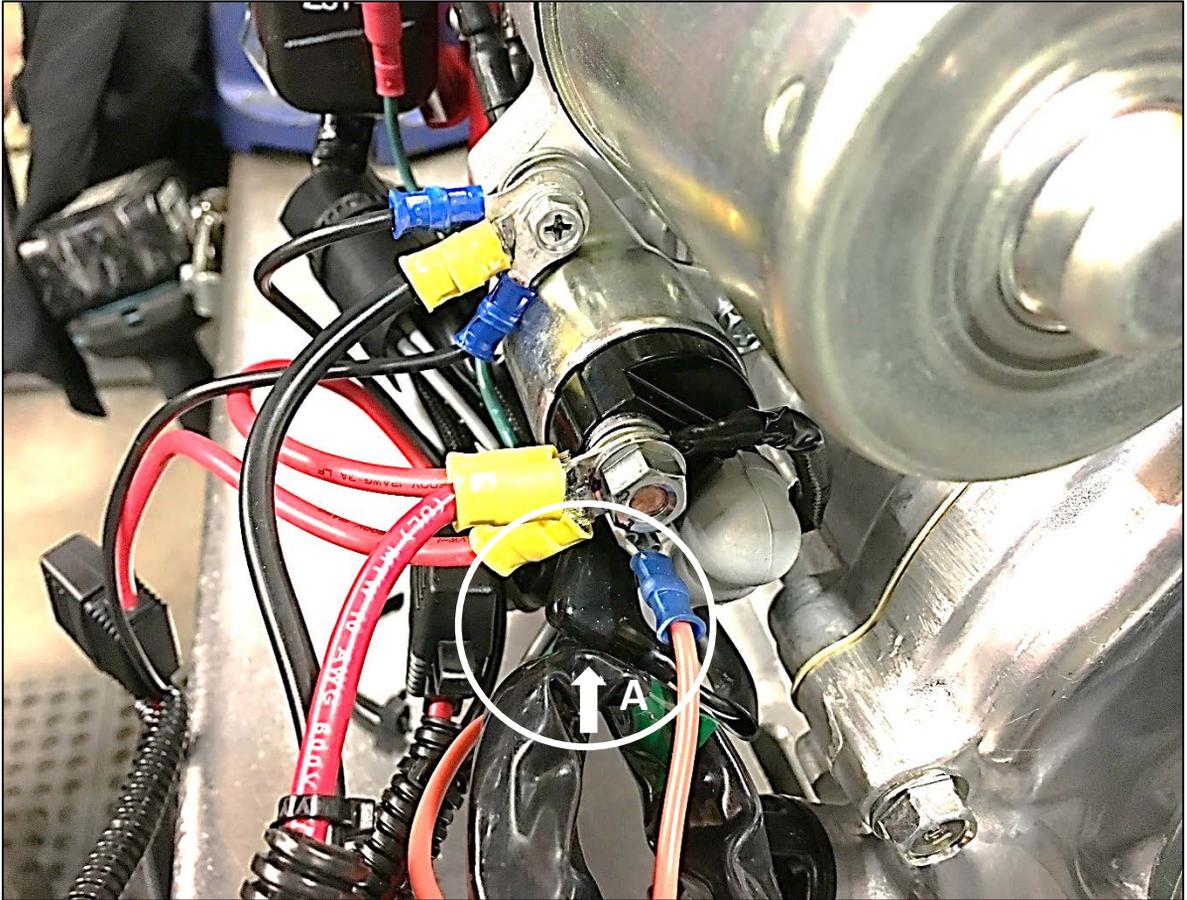

A- Fil gainé noir du démarreur électrique

Si le moteur refuse de démarrer avec la clé, vérifier si le fil noir du démarreur électrique Honda (A) n'est pas débranché.