ERREUR #010 PAS DE COMMUNICATION AVEC LE CAPTEUR ANGULAIRE,BRAS MOUVEMENT DE HAUT EN BAS

Inspectez les fils jaunes et verts (signal CANBUS) en commençant par le capteur angulaire, suivez les fils et assurez-vous qu'ils sont correctement fixés à l'intérieur de chaque « connecteur » et que les fils ne sont pas endommagés.
Si le fil est bon, le capteur peut être endommagé.

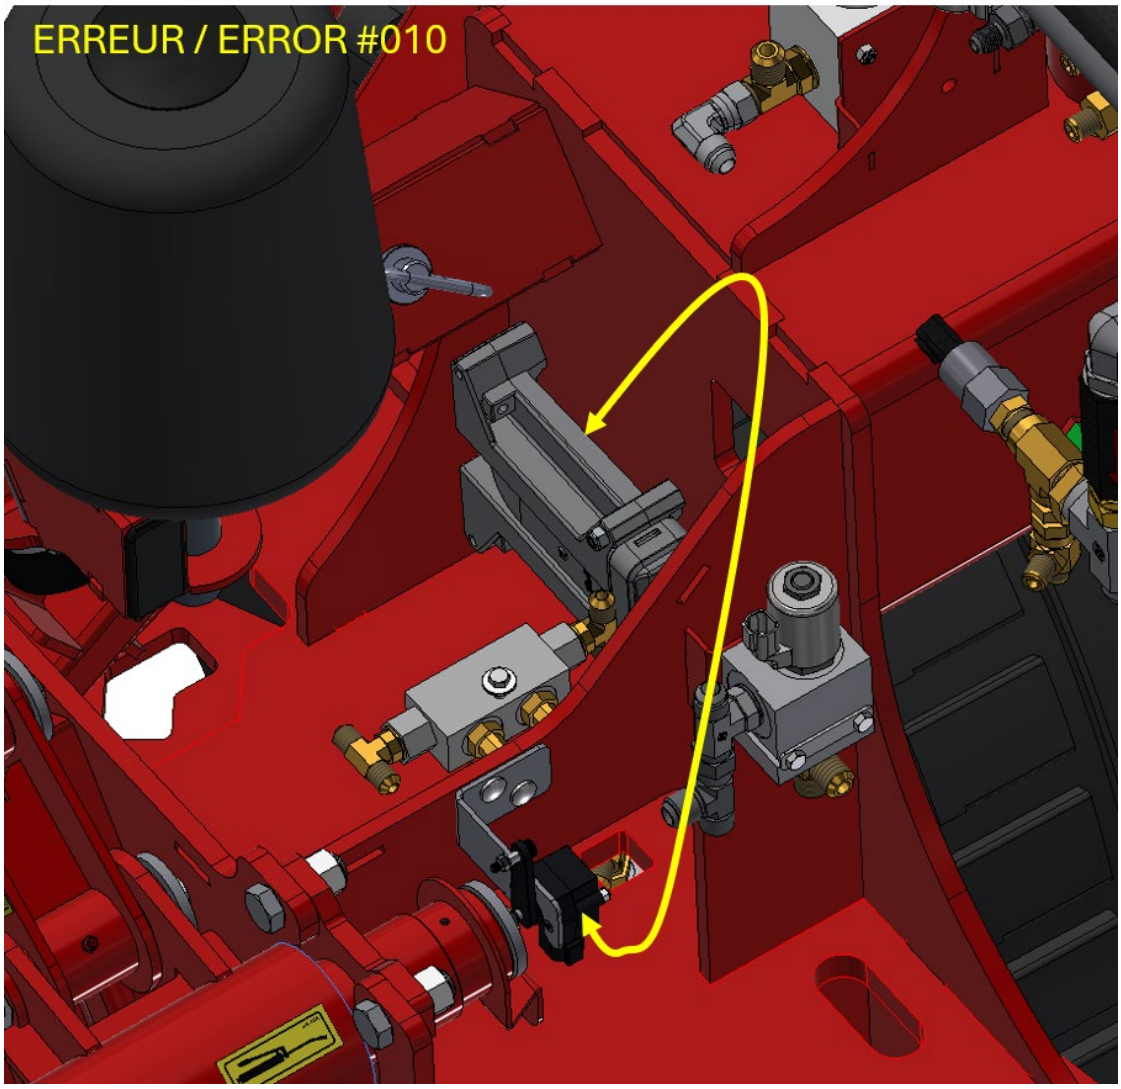

DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :
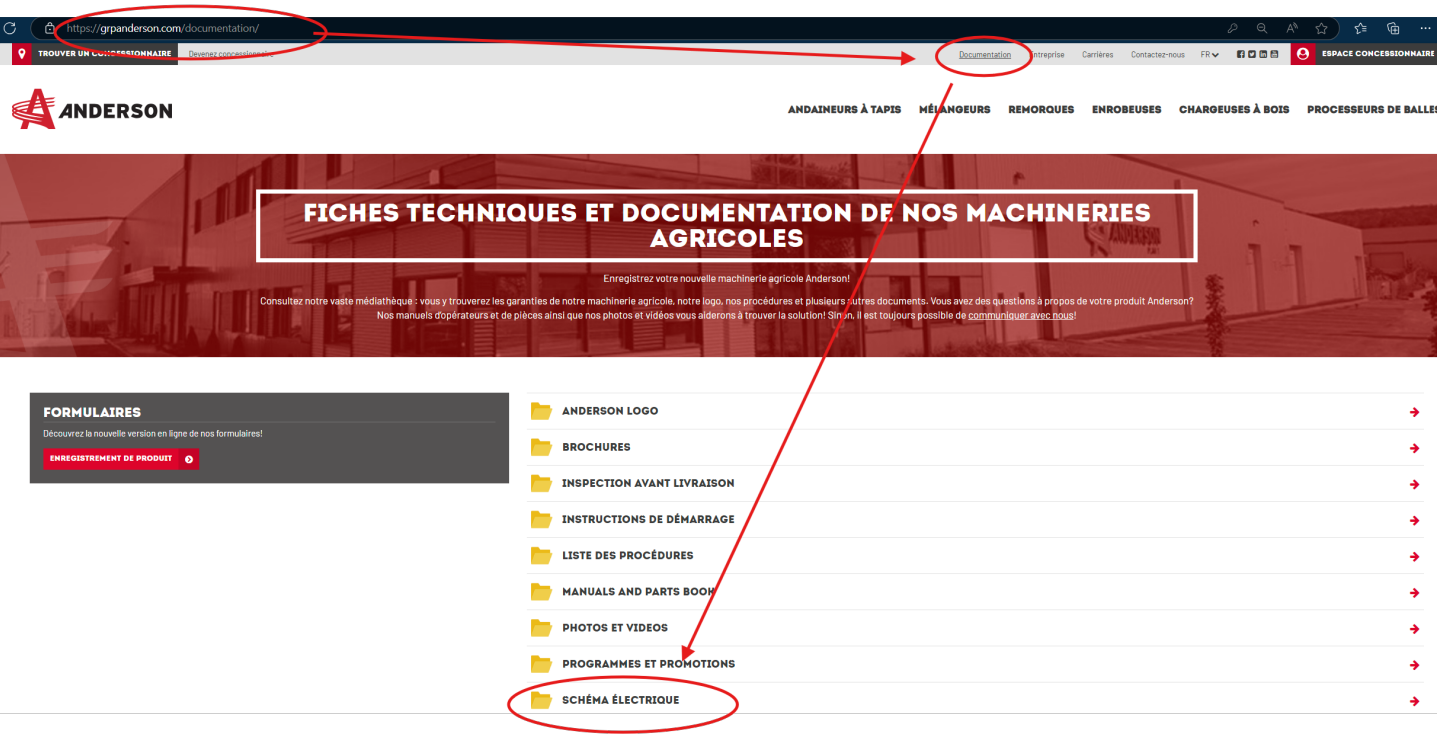
1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660