ERREUR #015 CAPTEUR H_RPM (tr/min du cerceau)

Le capteur H_RPM est activé lorsque la plaque arrière de la roue du cerceau passe devant le capteur illustré sur l'image ci-dessous. Grâce à ce capteur, le contrôleur sait que le cerceau tourne.

Cette erreur vous indique que le cerceau est censé tourner, mais le contrôleur ne reçoit pas le signal du capteur de H_RPM.

Vérifiez que vous n'avez pas d'obstruction physique dans la trajectoire du cerceau.

Inspectez l'état des connecteurs, du capteur et du câblage. Ajustez correctement ou remplacez si nécessaire.

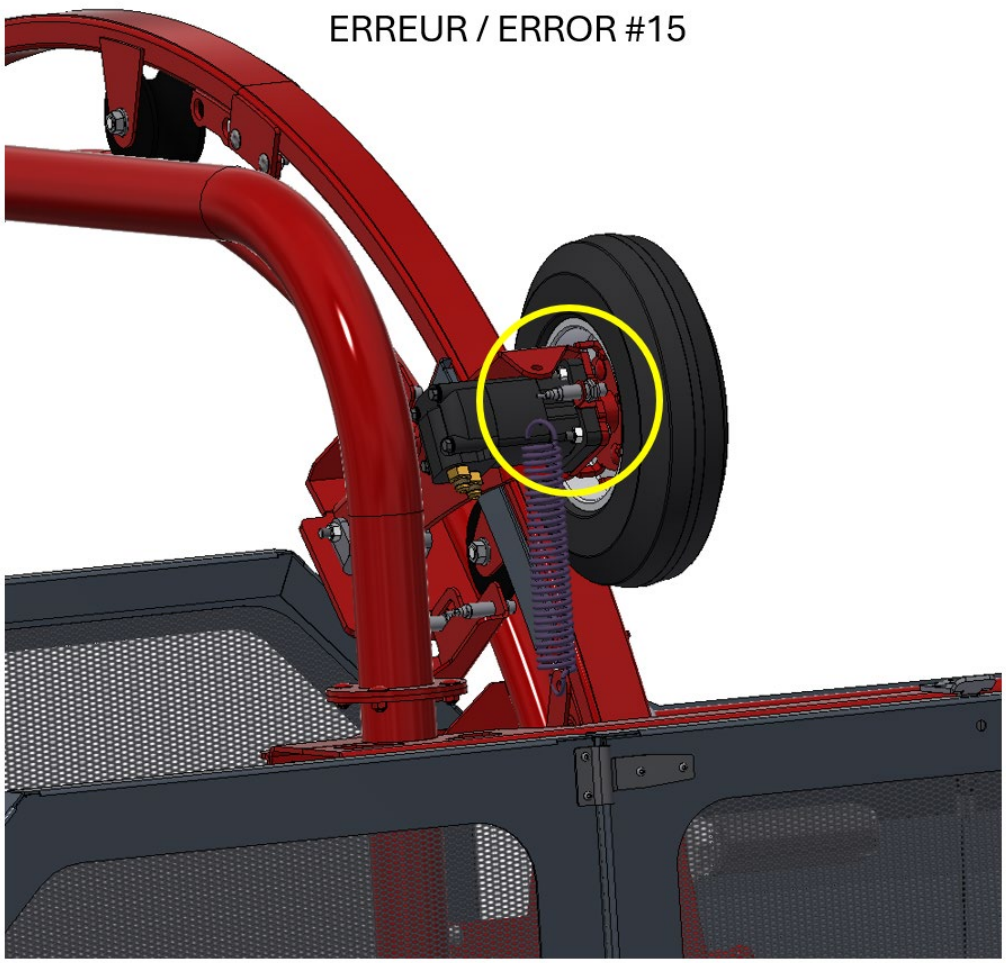

DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :
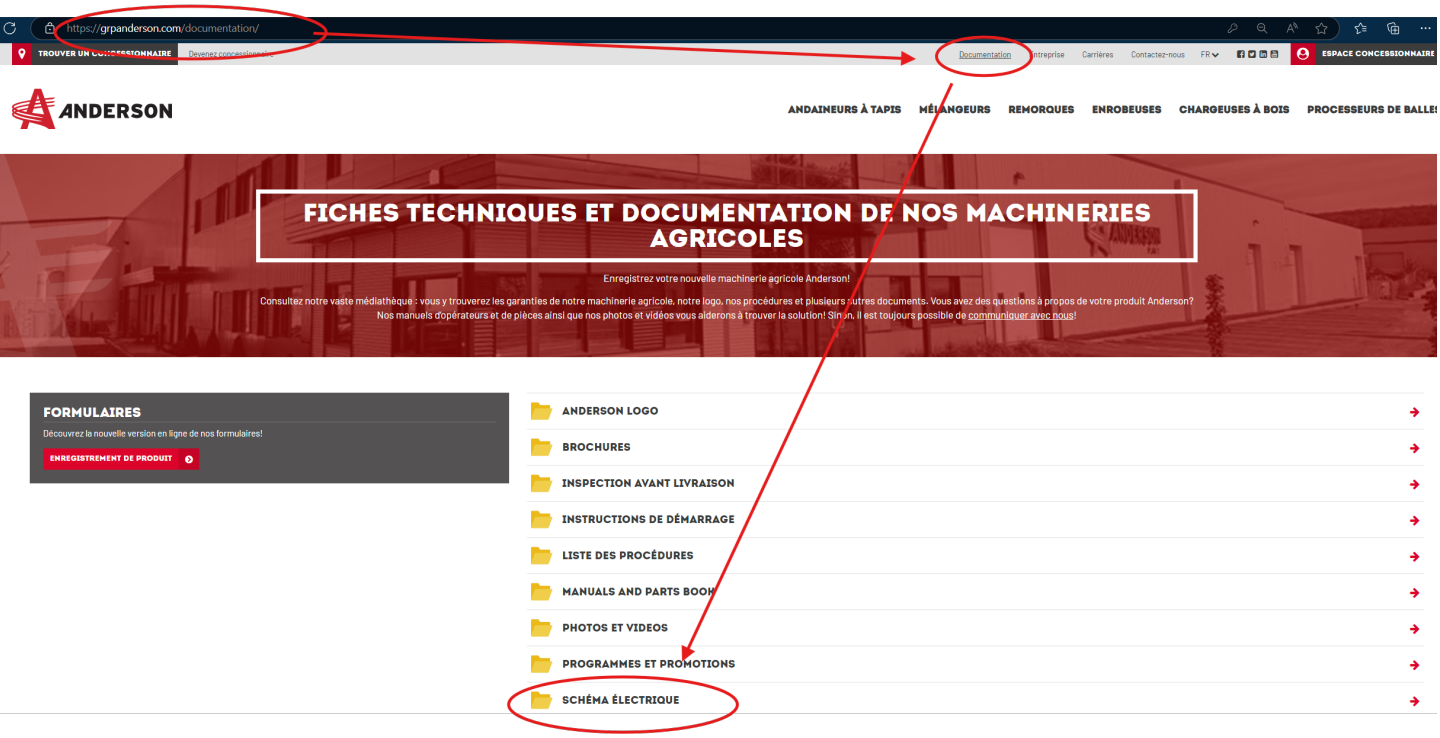
1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660