ERREUR #031 - LE CAPTEUR DE ROTATION NE FONCTIONNE PAS

Cette erreur signifie que le contrôleur a perdu le signal du capteur LH RH. Cela signifie que le cerceau a tourné alors qu'il n'était pas censé le faire.

Vous avez probablement un problème avec la valve de bypass (illustrée ci-dessous)

Vérifier le fonctionnement de la valve bypass, remplacer au besoin.

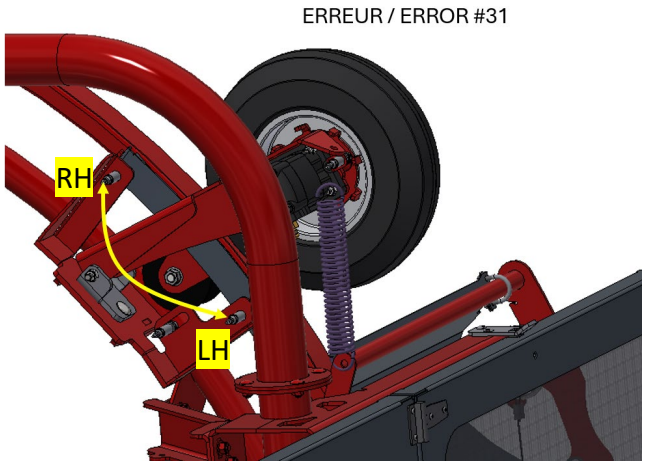

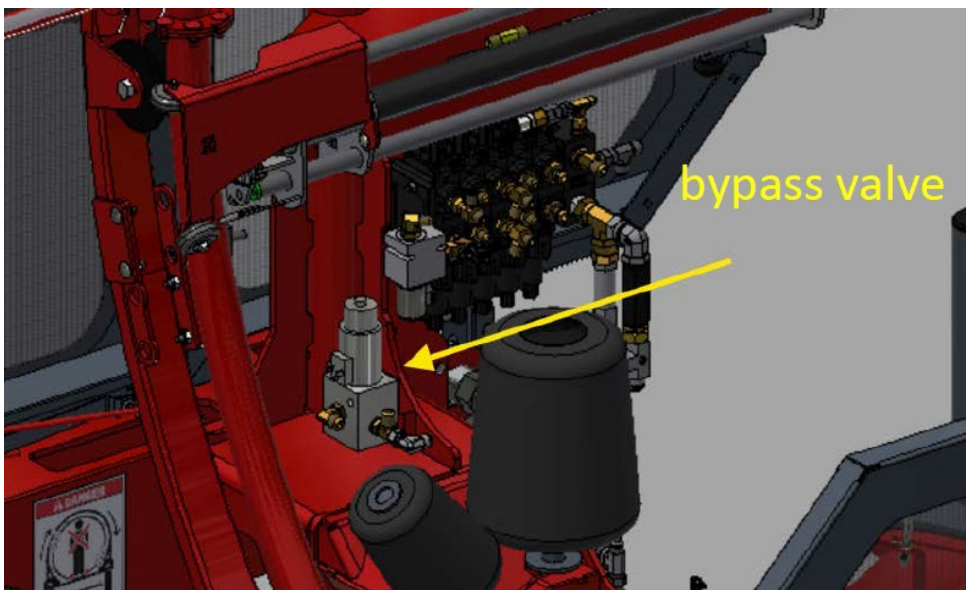

DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :
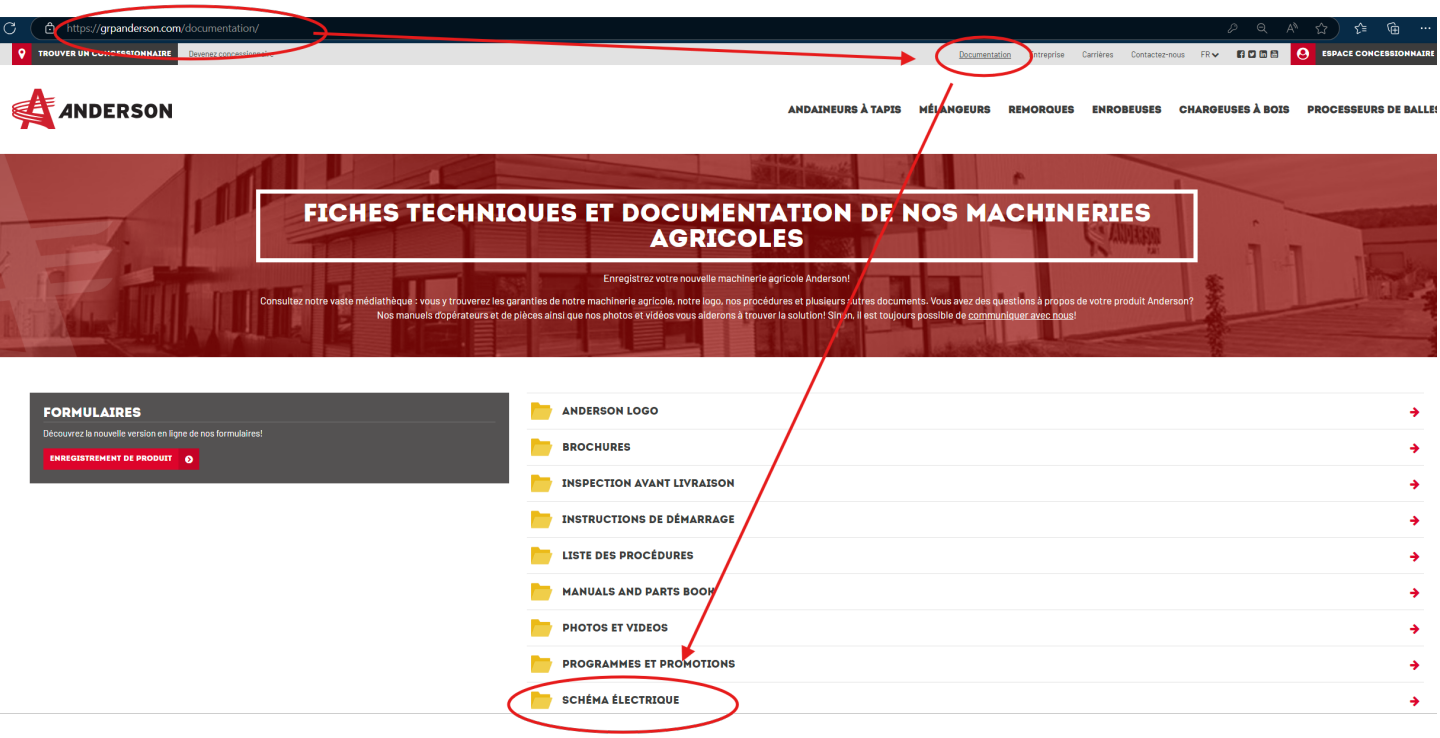
1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660