ERREUR #041 PROBLÈME DE CONNEXION ENTRE LE MC050 ET LA VALVE DÉVIATRICE DES ROULEAUX

La valve déviatrice du rouleau est utilisée pour arrêter le rouleau et maintenir le cerceau en mouvement. Si cette valve n'est pas fonctionnelle, le rouleau ne s'arrêtera pas ou ne tournera pas quand il est censé le faire.

-1. Inspectez le fil en commençant par la pine 32 du contrôleur MC050 jusqu'à la bobine de valve illustrée ci-dessous. Si le fil est bon, la bobine peut être endommagée, remplacez-la si nécessaire.

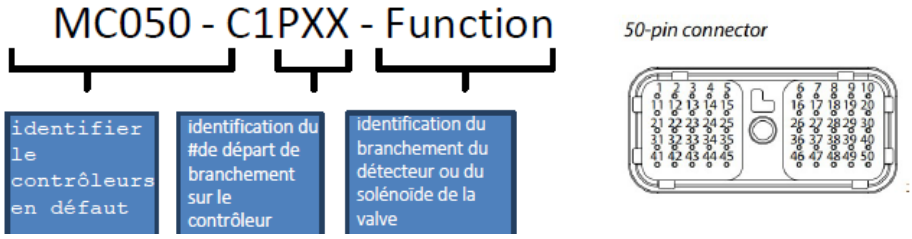

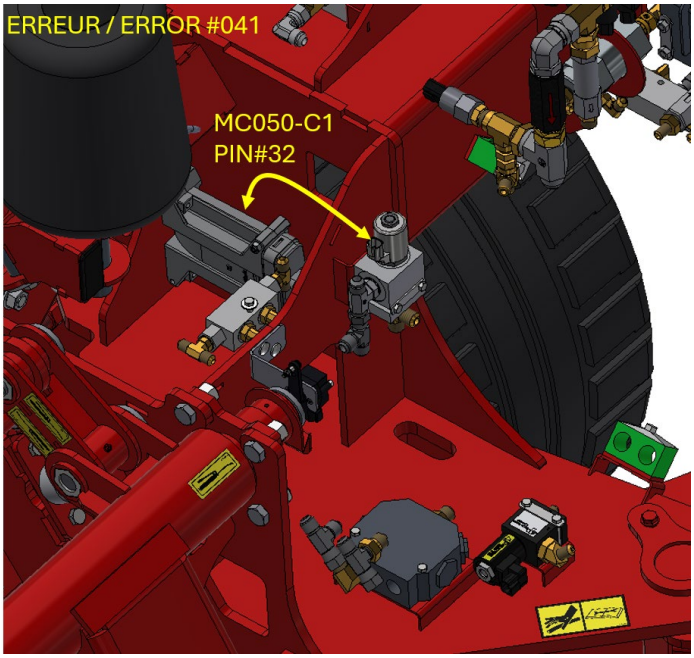

DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :
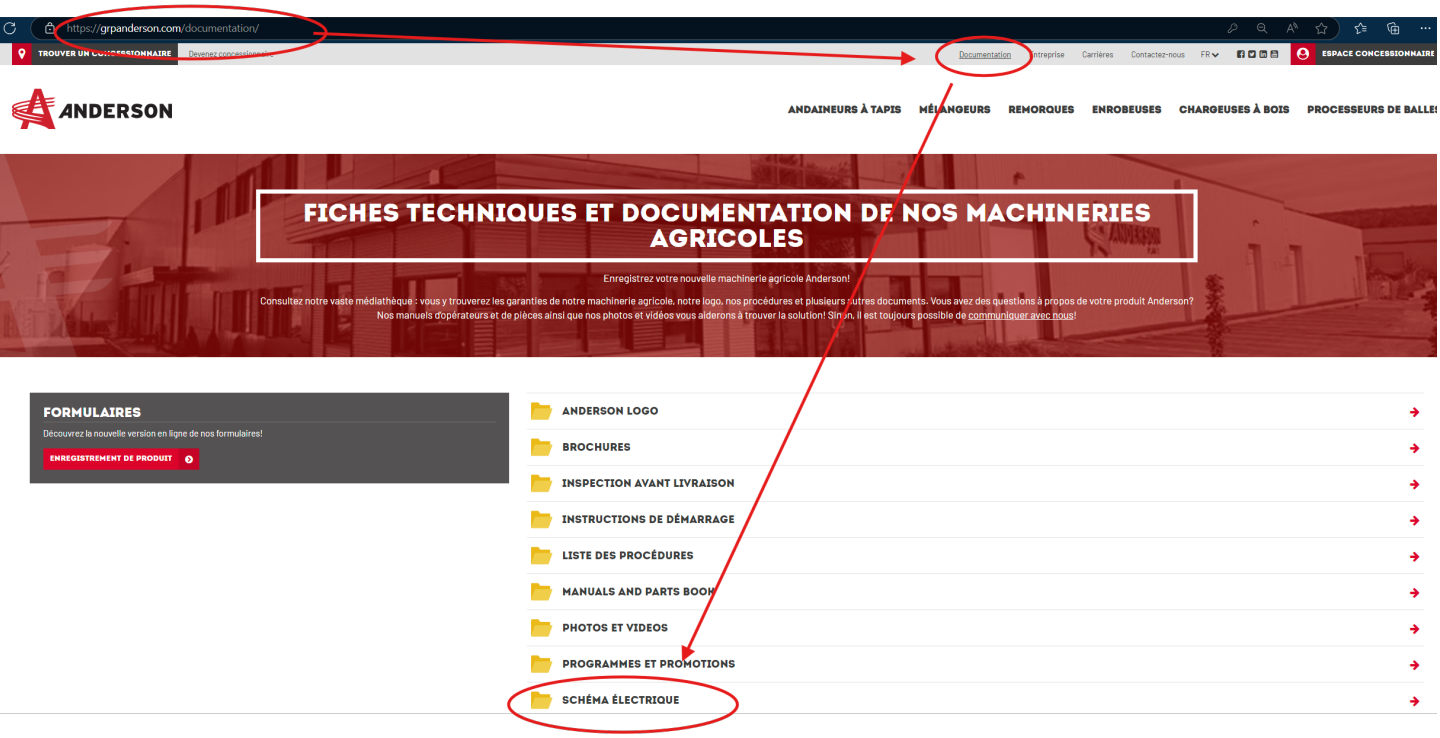
1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660