ERREUR #044 PROBLÈME ENTRE LE MC050-CIP35 ET LA VALVE DÉVIATRICE DU CERCEAU

Cette valve est utilisée pour laisser tourner les rouleaux et arrêter le cerceau, si nécessaire dans la séquence. Cette erreur apparaît lorsque le contrôleur détecte un problème électrique avec la valve .

-1.Inspectez le fil en commençant par la pin #35 du contrôleur MC050 et suivez-le jusqu'au solénoïde situé sur la valve comme indiqué ci-dessous. Si le fil est bon, le solénoïde peut être endommagé. Si le solénoïde est défectueux, il doit être remplacé.

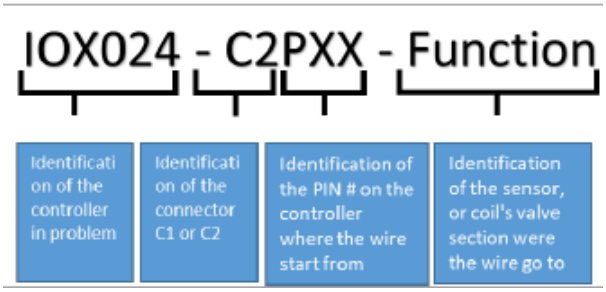

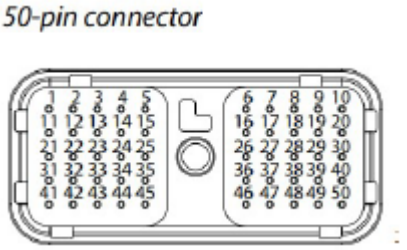

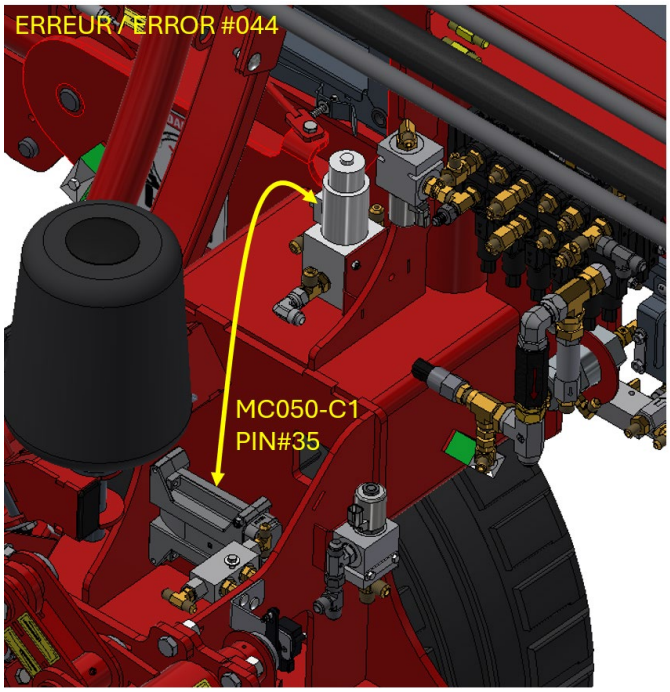

DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :
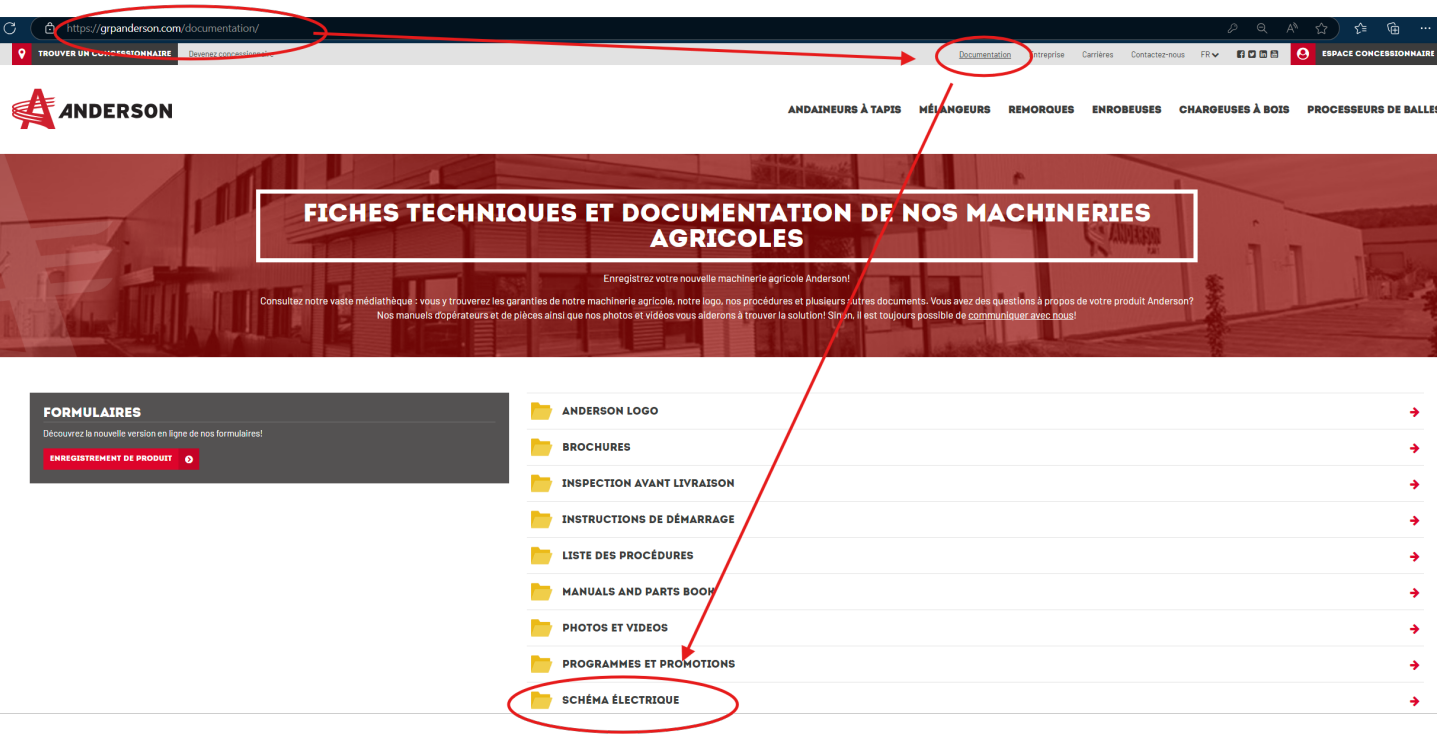
1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660