ERREUR #045 PROBLÈME ENTRE LE MC050-CIP36 ET LA BUTÉE DE COUPE PLASTIQUE

Lorsque vous changez les 2 rouleaux de plastiques, les 2 coupes plastiques doivent sortir. Si seulement celui de gauche est sorti lorsqu'il manque 2 rouleaux, la valve ne fonctionne pas correctement.

1.Inspectez le fil en commençant par la pin #36 du contrôleur MC050 et suivez-le jusqu'à la bobine située sur la valve comme indiqué ci-dessous. Si le fil est bon, la bobine peut être endommagée. Remplacez-le si nécessaire.

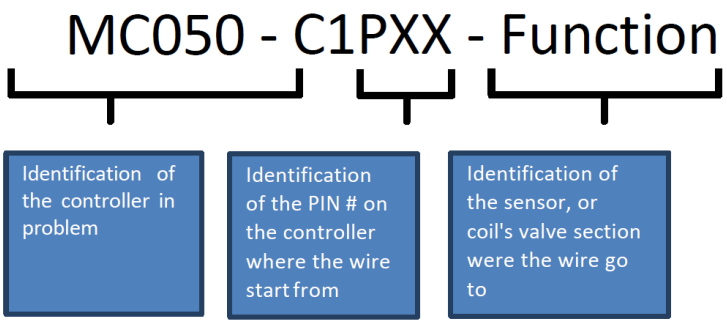

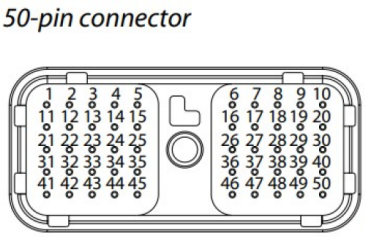

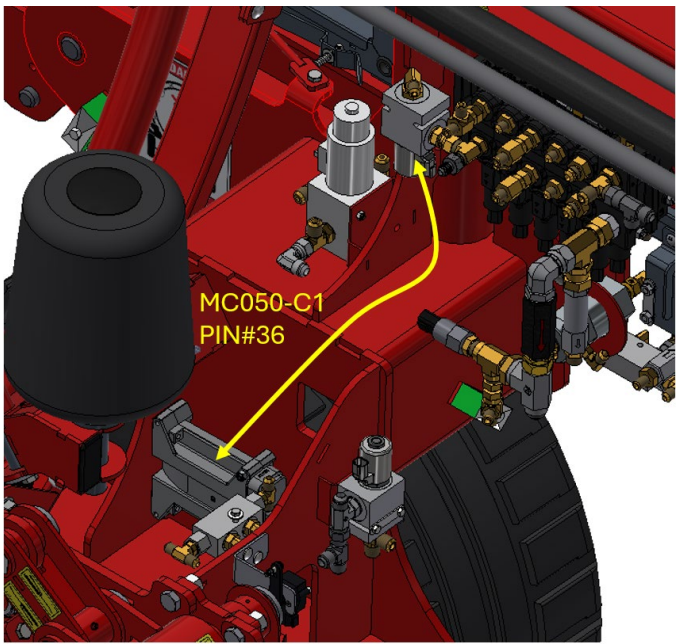

DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :
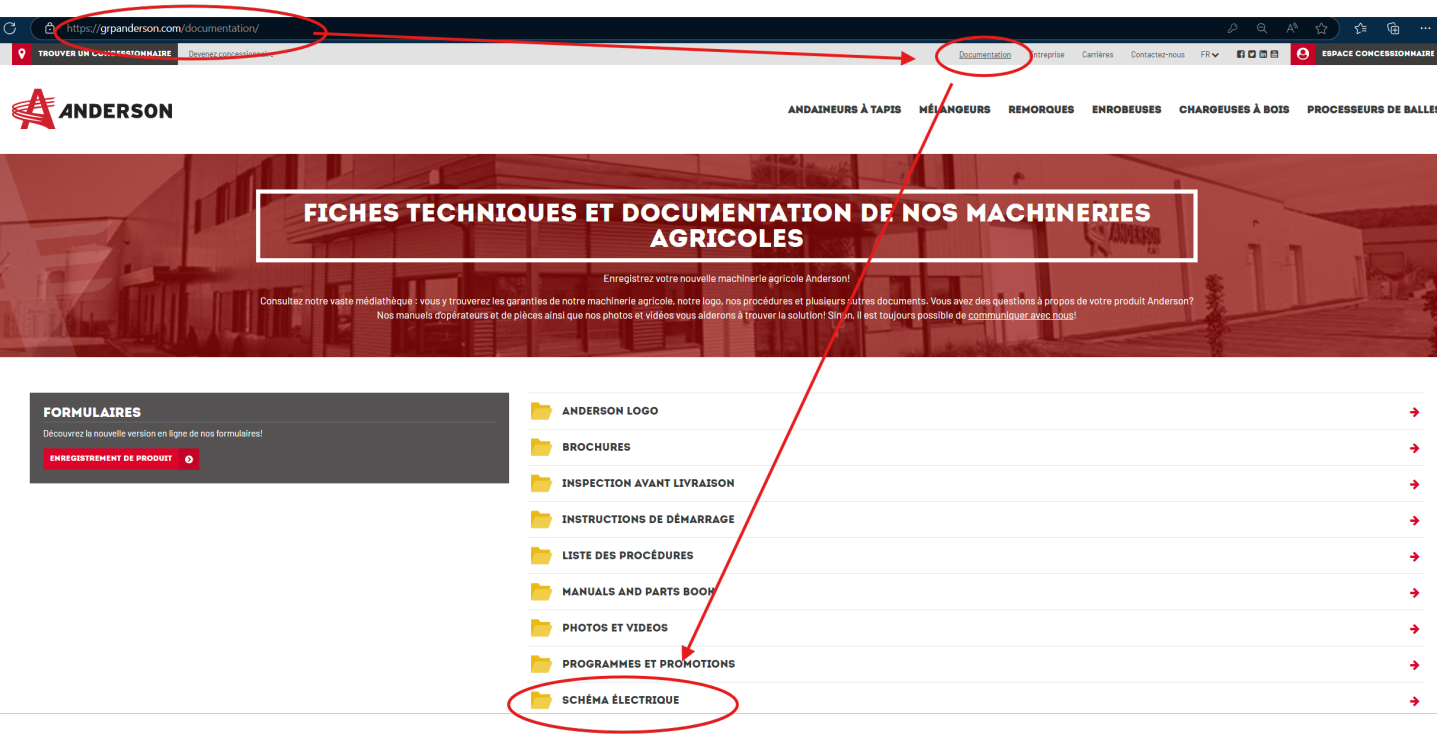
1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660